

دليل المهندس

في أعمال التشييد والبناء

و. الشروع في المنشآت الخرسانية



عاطل



دليل المهندس في أعمال التشييد والبناء و الشروخ في المنشآت الخرسانية



اعداد ومادة علمية :

مهندسة / سلوى عبد الكريم حلمى عبد الله

مراجعة :

مهندس / محمد عماره

اعتماد :

مركز تطوير الدراسات والبحوث الفنية - جامعة القاهرة

مدير معهد تدريب الهرم

مهندس / أحمد زكى أحمد خالد

الشروخ في المنشآت الخرسانية

وتشمل الآن :

أولاً : أنواعها :

- ١ - شروخ غير انشائية
- ٢ - شروخ نتيجة التآكل
- ٣ - الشروخ الانشائية

ثانياً : أسباب حدوثها

ثالثاً : صيانة وترميم المنشآت الخرسانية :

- ١ - مراقبة الشروخ
- ٢ - معالجة الشروخ وترميم المنشأ
- ٣ - علاج الشروخ باستخدام مونة خاصة

الشروخ في المنشآت الخرسانية

تحدث الشروخ في المنشآت الخرسانية لأسباب مختلفة وتكون هذه الشروخ على درجة من الخطورة وفيما يلي أنواع الشروخ وأسباب حدوثها ويتطابق ذلك على المنشآت التي تصب في الموقع أو الأجزاء الخرسانية سابقة التجهيز .

أولا : أنواعها :

- ١ - شروخ غير انشائية :
 - (أ) الهبوط أثناء الصب وأثناء التصلد
 - (ب) شروخ الانكماش اللدن
 - (ج) شروخ الانكماش الحرارى
 - (د) شروخ انكماش الجفاف Drying shrinkage cracking
 - (هـ) فروق الاجهاد الحرارية Deffrential thermal cracking

٢ - شروخ التآكل :

- (أ) صدأ حديد التسليح
- (ب) تآكل الخرسانة

٣ - الشروخ الانشائية

ثانيا : أسباب حدوثها

١ - الشروخ الغير انشائية : «الأسباب غير انشائية»

- (أ) الهبوط أثناء الصب وأثناء التصلد :

وتحدث الشروخ في هذه الحالة نتيجة اعاقه أسياخ الحديد ووصلات الشدات لحركة الخلطة الخرسانية الطازجة عندما تبدأ في التصلد كما تعوقها أيضا أثناء الصب والدمك .

ويتسبب عن ذلك تولد شروخ يمكن أن تمتد لأسياخ التسليح مما يشكل خطورة ولكن تكون هذه الشروخ صغيرة وسطحية في أغلب الأحوال .

(ب) شروخ الانكماش اللدن :

وتحدث هذه الشروخ نتيجة البخر السريع لماء الخلط عند سطح الخرسانة وهي لدنة وأثناء فترة تصلدها وتتوقف درجة هذا البخر السريع على درجة حرارة الجو وسرعة الرياح كما أن جفاف الرياح وأشعة الشمس المباشرة تجعل معدل البخر أعلى من معدل طفح الماء على سطح الخرسانة .

وأعماق هذه الشروخ تكون في العادة قليلة وسطحية وتظهر في اتجاهين عكس بعضهما في آن واحد ولذلك فإنه في حالة عناصر المنشآت سابقة التجهيز التي تصنع في أماكن مغلقة وتعالج جيدا فلا يخشى من خطورة تولد شروخ الانكماش اللدن لصغر مقاساتها .

(ج) شروخ الانكماش الحرارى :

يتولد أثناء الشك والتصلد المبكر للأسمنت حرارة الاماهة ناتجة من التفاعل الكيميائى بين الماء والأسمنت وغالبا ما تعالج العناصر الخرسانية سابقة التجهيز بالبخار steam curing وهذه المعالجة الحرارية تولد درجة كبيرة من الحرارة خلال جسم الخرسانة وعندما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ الاجهادات الحرارية في التواجد والنمو خاصة اذا كان العنصر الخرسانى محكوما واذا كان التبريد غير منتظم خلال العنصر «مثال ذلك الكمرات سابقة الصب والفلنشات أو ذات التخانات المتغيرة» ويسبب اجهاد الشد الحرارى الناتج شروخا دقيقة ينتج عند أسطحها ضعيفة داخل الخرسانة كما أن انكماش الجفاف العادى يؤدي الى توسيع هذه الشروخ بعد ربط العناصر سابقة التجهيز .

(د) شروخ انكماش الجفاف : Drying shrinkage cracking

يحدث نتيجة تقابل العناصر القصيرة ذات التسليح القليل حواجز تعوقها «كما في حالة اتصال كورنيشة ذات تحانة صغيرة ببلاطة شرفة ذات تحانة كبيرة» وفي الكمرات سابقة الصب فان خرسانة الأطراف المفصلية تصب في مجارى من وصلات متصلدة سابقة الصب (كقالب) ونظرا لصغر مقاسات هذه المجرى نسبيا فانها تحتاج الى كمية ماء عالية نسبيا لتسهيل صب الخرسانة وغالبا ما يحدث في الفواصل الرأسية شروخا دقيقة نتيجة الانكماش .

(هـ) فروق الإجهاد الحرارية :

ان اسلوب الانشاء في المنشآت سابقة التجهيز يساعد على التأثير باختلاف درجة الحرارة لاختلاف الطقس الطبيعى أو نتيجة التسخين .

لذلك تظهر الشروخ في البحور المحصورة Sandwich panels عندما يكون اتصال وجهيها بالمنشأ متينا . كذلك يولد الارتفاع المفاجيء في درجة الحرارة سلسلة من الشروخ فاذا كانت الطبقة الخارجية للبحر المحصور قليل السمك «3 سم مثلا» فان حدوث هذا التهشيم يكون أكثر احتمالا .

وتحدث الشروخ نتيجة الاختلاف الكبير في درجات الحرارة بين وجهى الكمرة الخرسانية أو البلاطة . ويحدث هذا في حالات معينة مثل حوائط الخزانات الخرسانية عندما يكون السائل المخزون داخل الخزان ساخنا أو باردا جدا .

كما تتولد إجهادات بالمنشأ نتيجة إختلاف درجات الحرارة بين أجزائه المختلفة مثل حالة تعرض أطراف الواجهة لأشعة الشمس أكثر من باقى أجزاء المنشأ الداخلية مما يتسبب عنه حدوث شروخ قطرية تبدأ من ناحية الزوايا في أرضيات المنشآت الطويلة .

وقد تتولد شروخ نتيجة تعرض المنشأ للضوضاء والاهتزازات مع ملاحظة أن هذه الشروخ الناتجة من الانكماش و فرق درجات الحرارة تقلل من متانة المنشأ .

٢ - شروخ التآكل :

هناك نوعان رئيسيان من العيوب تساعد على تزايد تأثير عوامل التعرية على المنشأ الخرساني .

(أ) صدأ حديد التسليح

- يحدث نتيجة صدأ حديد التسليح ومع زيادة هذا الصدأ حول أسياخ التسليح ظهور شروخ طولية مما يؤدي الى سقوط الغطاء الخرساني الذي يسبب تعريه أسياخ التسليح .

- عند اضافة كلوريد الكالسيوم للخلطة الخرسانية (لجعلها تسرع في الشك والتصلد) مما يتسبب عنه صدأ في حديد التسليح لتعرضه للكلوريد وبالتالي تنشأ عيوب الشروخ الطولية .

وهذا النوع من الشروخ خطير جدا على كل من عمر وتحمل المنشأ حيث أنها تقلل من مساحة مقطع أسياخ حديد التسليح في القطاع الخرساني وتكون هذه الظاهرة أكثر خطورة في حالة الخرسانة سابقة الاجهاد حيث أنه ينتج عن حدوثها نشأة نتوات التآكل الصغيرة في انهبير الأعصاب والأوتار سابقة الاجهاد .

(ب) تآكل الخرسانة :

يحدث تآكل الكتلة الخرسانية نتيجة لتعرضها لتفاعلات كيميائية تؤدي الى تفتت أجزاء الخرسانة ومكوناتها وذلك كنتيجة مباشرة لتعرضها للأملاح الناتجة من اتحاد الكبريت مع الومنيات الأسمنت في وجود الماء ويكون حجم الأملاح الناتجة أكبر من حجوم العناصر المكونة له وينتج عن هذه الزيادة أو التمدد تشرخ الخرسانة والذي يؤدي بدوره الى سقوط أجزاء الخرسانة المتفتتة (السائبة) .

وغالبا ما يحدث تآكل الخرسانة نتيجة اختيار نوعيات سيئة من الرمل والزلط بها نسب أملاح عالية تسرع في حدوث التفاعل الكيميائي داخل الخرسانة .

ويمكن التعرف على حدوث تآكل بالخرسانة عند ظهور تشوهات الحفر والنحر وتآكل السطح الخرساني .

٣ - الشروخ الانشائية :

- تحدث الشروخ الانشائية نتيجة تعرض الخرسانة المسلحة لاجهادات الشد عند تحميل المنشأ وهي تحدث عادة في الكمرات الخرسانية في الجزء المعرض لاجهادات الشد . ويمكن التغاضي عن هذه الشروخ عندما يكون

اتساعها يساوى ٠,٢ مم و (١ مم في حالة المنشآت المتاخمة لساحل البحر) . مع العلم بأنه يحدث اسراع في تآكل الخرسانة وصدأ حديد التسليح عندما يكون اتساع الشرخ أكبر من ٤ مم

- تتولد بعض الشروخ نتيجة تعرض العضو الخرساني لاجهادات القص وهي نادرة الحدوث كما يمكن حدوث شروخ قطرية مائلة في اتجاه تكسيح أسياخ الحديد .

- تنشأ نتيجة لعيوب في وصل أسياخ الحديد من المقاسات الكبيرة والشروخ الناتجة في هذه الحالة تشكل خطورة كبيرة على سلامة المنشأ ومن بين هذه الشروخ الأنواع التالية :

(أ) شروخ عزوم الانحناء أو القص التي يزداد اتساعها بمرور الوقت .

(ب) شروخ تحدث في أجزاء الخرسانة المعرضة للضغط .

(ج) تفتت الخرسانة في منطقة الضغط «الأعمدة أو الكمرات أو البلاطات في الجانب المعرض للضغط»

ويجب عند الاستشعار ببدء تولد هذه الشروخ العمل على تدعيم وتقوية المنشأ مع مراعاة ازالة الأحمال فوراً .

كما يجب دراسة أسباب ومصادر الخلل والبدء في تقوية المنشأ ثم دراسة كيفية معالجة وترميم الشروخ الناتجة .

وقد يكون السبب في حدوث هذه الشروخ زيادة الأحمال على المنشأ أو التسليح غير كافي أو نوعية الخرسانة رديئة أو هبوط في التربة .

ثالثاً : صيانة وترميم المنشآت :

١ - مراقبة الشروخ :

وذلك بملاحظة ومراقبة الشروخ عندما تظهر على أسطح خرسانة المنشأ الخرساني مع ضرورة قياس السمك والطول والعمق والاتساع بمرور الوقت .

والطرق المستخدمة هي :

(أ) استخدام بؤج الجبس فوق الشروخ ثم متابعة ظهور الشروخ في بؤج الجبس .


(ب) استخدام جهاز يقيس المسافة بين كرتين من الحديد يتم تثبيتها على جانبي الشرخ .

(ج) قياس ترخيم عناصر المنشأ باستخدام نقط المناسب المعروفة .


(د) معرفة الهبوط النهائي للأساسات .

وعلى ذلك فإنه يمكن التعرف على المصادر المسببة لحدوث الشروخ عن طريق الملاحظة الدقيقة وتسجيل قراءات التشكل لتطور نمو الشروخ ومن ثم يمكن تحديد أنسب طريقة لعلاج هذه الشروخ بالترميم أو التقوية أو بالحقن .

أنبوبة عليا

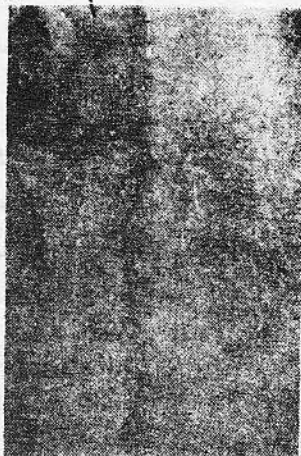

أنبوبة وسطى

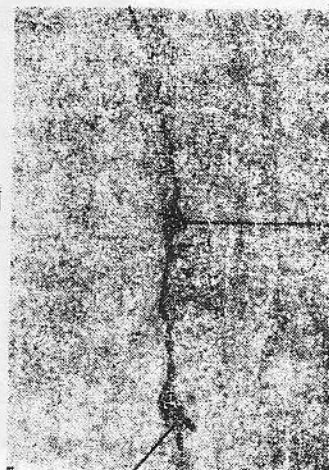

الشرخ في الخرسانة قبل العلاج

أنبوبة سفلى

توضع أنابيب الحقن في نهاية الشرخ وفي
ثقوب التهوية على مسافات من ٣٠ - ٦٠ سم



يتم التحبش حول أنابيب الحقن
بمونة ايوكسية سريعة الشك

٢ - معالجة الشروخ وترميم المنشأ :

(أ) الشروخ الشعرية الغير انشائية «الناجمة عن أسباب غير انشائية»

في هذه الحالة تكون الخرسانة ذات جودة جيدة وتكون الشروخ صغيرة ودقيقة ولا تمثل خطورة على استمرارية تحمل المنشأ .

- فاذا كانت الشروخ ناتجة عن سلوك طبيعي للمبنى مثل الوصلات بين الوحدات سابقة الصب لذلك يجب أخذها في الاعتبار عند التصميم .

وخاصة الوصلات الأفقية والرأسية فيجب معالجتها لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عن هذه الشروخ مثل تسرب الماء خلال هذه الشروخ .

- يجب عمل اختبارات معملية على وصلات مشروخة لنحصل على القوة الحقيقية للوصلات في حالة الاستخدام الفعلي لها «كما في كسوات الحوائط الداخلية» .

- عند تصميم البلاطات والوصلات المحصورة Sandwich panels يجب أن يعلق أحد أطرافها حرا لتجنب الاجهادات الناتجة من الاختلافات الحرارية .


- يحسب حديد التسليح بطريقة تجعل اتساع الشروخ في الحدود المسموح بها . ويمكن معالجة الشروخ الشعرية الغير انشائية «مثل شروخ الانكماش اللدن» وذلك بتنظيف السطح بالفرش السلك ثم تدهن الشروخ بروية حقن أسمنتية لاصقة واذا كانت الخرسانة ظاهرة فتستخدم طبقات عازلة زخرفية .

وفي حالة وجود شروخ شعرية عميقة وعمودية على اتجاه قوى الضغط في المنشأ فيجب حقن الشروخ بعناية باستخدام الراتنجات (أبو كسيات) التي تتصلب حراريا Thermohardening - Resin بشرط جعل الأوكس منخفض اللزوجة «مادة أيوكسية قليلة اللزوجة مثل كيما بوكس ١٠٣» ويتم الحقن في اتجاه من أسفل الشرخ لأعلى الشرخ وذلك باستخدام مضخة خاصة تعمل بالهواء المضغوط .


(ب) الشروخ المتسعة «الغير شعرية» :

في هذه الحالة يكون عرض الشروخ كبير وعميق داخل الخرسانة بحيث يصل الى أسياخ التسليح مما يوجب معالجتها سريعا لتجنب حدوث صدأ للحديد (بفعل تسرب الرطوبة H_2O والاكسجين O وثاني أكسيد الكربون CO_2) من خلال فجوات الشروخ .

أما في حالة حدوث صدأ للحديد فانه يجب ازالة الغطاء الخرساني المغلف للحديد ثم صنفرة وتنظيف أسياخ الحديد بفرشاة سلك لازالة الصدأ ثم يستبدل الغطاء الخرساني بغطاء آخر يراعى في تجهيزه استخدام الراتنجات الغروية اللاصقة وشبك الحديد الممدد ثم الترميم بخرسانة عالية المقاومة ومقدوفة (shotcreting) عن طريق دفعها بالهواء باستخدام مضخة حقن الأسمنت . Cementgun

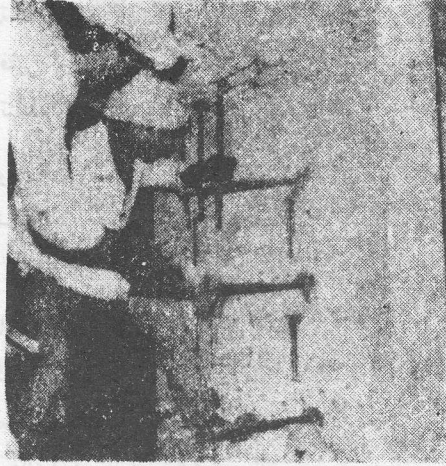

طريقة التخريم لتثبيت الأشاير بالخرسانة
القديمة بمادة الايبوكسي

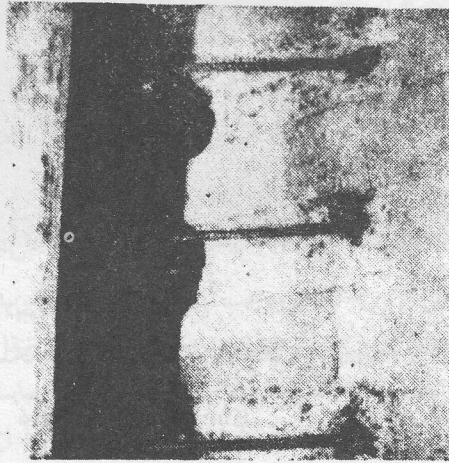

منظر الأشاير بعد تثبيتها وربطها بالحديد
لصب خرسانة جديدة بجوار القديمة

وفي حالة الشروخ الناتجة عن تمدد الخرسانة نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكبريتات فإنه يجب إزالة الخرسانة المعيبة واستبدالها بأخرى .

وفي حالة الشروخ الناتجة عن عيوب في سلوكيات انشائية مثل زيادة الأحمال أو نقص في حديد التسليح أو عندما تكون الخلطة الخرسانية فقيرة أو بسبب هبوط التربة فإنه يجب التأكد من إيقاف هذه الأسباب قبل البدء في ترميم المبنى وبخاصة في حالة اتساع واستمرار هذه الشروخ في الزيادة .

لذلك فإنه من الضروري إزالة أجزاء الخرسانة المعيبة ثم إضافة طبقة جديدة من الخرسانة لربط الخرسانة القديمة بالجديدة وذلك باستخدام طبقة دهان خاصة من مادة غروية مطاطة أو باستخدام ايبوكس لاصق «مثل كيميا بوكس ١٠٤» .

كما أنه يمكن وضع أسياخ حديد تسليح اضافي في الأعضاء الخرسانية المعيبة باستخدام مونة ايبوكسية لاصقة «تتكون من عنصرين يتم خلطهما جيدا قبل الاستعمال وبشرط خلوها من المذيبات» كما أنه يمكن اتمام الالتصاق باستخدام الايبوكس الغروي مع وضع ألواح الحديد على الوجه السفلي أو الجانبي للعضو الخرساني أما في حالة استمرار اتساع عرض الشروخ نتيجة التأثيرات الحرارية فإنه يجب التأكد أولا من عدم ظهور أى تأثير لاجهادات الشد أو نشأة شروخ جديدة بعد ملء الشروخ لأن الشروخ تقلل من الصلابة وبالتالي تتأثر الاجهادات الناتجة من التغيرات البعدية بالحرارة .

فإذا تم ملء الشروخ بمادة صلبة فإن ذلك يؤدي الى ظهور الشروخ مرة اخرى في مرحلة التصلد الأولية لذلك يجب ملء الشروخ بالمواد الراتنجية المرنة أو عمل فواصل تمدد .

٣ - علاج الشروخ باستخدام مونة خاصة :


يتم العلاج في حالة الشروخ المتسعة بتفتيح الشرخ على شكل V ثم يتم تنظيف الشرخ وإزالة المواد المفككة باستخدام الهواء المضغوط ثم يملأ الشرخ بأحد أنواع المون الآتية :

- المونة البوليمرية الأسمنتية «الأديبوند - Addibond»


- المونة البوليمرية الأسمنتية المسلحة بالألياف «الألياف الزجاجية - Fibreglass»

- المونة الايبوكسية «كيميابوكس ١٦٥ - Kimapoxy 165»

وفي حالة استخدام المونة البوليمرية الأسمنتية أو المونة البوليمرية الأسمنتية المسلحة بالألياف الزجاج فإنه يجب طرطشة أسطح الشرخ الداخلية بروية أديبوند قبل ملئه بالمونة أما في حالة المونة الايبوكسية فإنه يتم دهان أسطح الشرخ بمادة الكيميابوكس ١٠٤ قبل ملء الشرخ بالمونة .

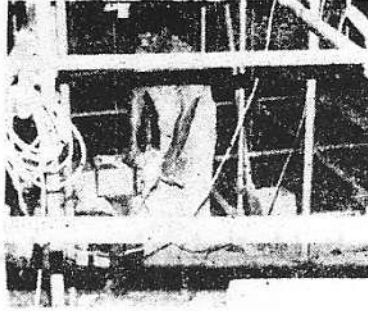

طريقة خلط مركبات الايوكسى جيدا بماكينة الخلط

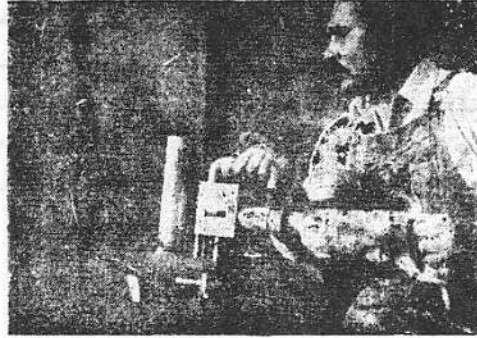

تبدأ الحقن من الأنبوبة السفلى ويجب أن يظهر الحقن في ثقب (أنابيب التهوية) المتتالية التي يجب سدها بعد ملأها ويجب الانتقال ماكينة الحقن حتى تظهر مادة الحقن في الأنبوبة العلوية وفي نهاية الشرخ ويمكن الانتقال الى الأنبوبة الوسطى اذا لزم الأمر وخاصة في حالات الشروخ الممتدة

«طرق الحقن باستخدام الراتنجات الايوكسية»

ما تم إصداره في سلسلة دليل المهندس

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| نوفمبر عام ١٩٨٧ م | ١ - الأسمنت |
| ديسمبر عام ١٩٨٧ م | ٢ - الركام |
| مارس عام ١٩٨٨ م | ٣ - حديد التسليح |
| سبتمبر عام ١٩٨٨ م | ٤ - ماء الخلط |
| مارس عام ١٩٨٩ م | ٥ - تصميم الخلطة الخرسانية |
| أكتوبر عام ١٩٨٩ م | ٦ - الخرسانة الطازجة |
| ابريل عام ١٩٩٠ م | ٧ - اضافات الخرسانة |
| نوفمبر عام ١٩٩٠ م | ٨ - الخرسانة الخاصة |